

## Überprüfungs-Anweisung für Distel-Steigeisen mit Komfortberiemung

Sehr geehrter Distel-Steigeisen Nutzer,

Vereinzelte kam es in bei der letzten Serie unserer Fertigung zu Fehlern bei der Montage des 25 mm Bandes unter dem Steigdorn. Wir bitten Sie, Ihre Steigeisen mit Komfortberiemung dahingehend zu kontrollieren.

Bei falsch montierten Steigdornen sitzt das 25 mm Band schräg oder leicht schräg unter dem Steigdorn (Abbildung 1) und verhindert so ein planes Anliegen des Dornes am Schaft. Diese falsche Montage könnte möglicherweise die Lebensdauer des Schaftes und/oder der Schrauben herabsetzen. Bitte kontrollieren Sie, ob das Band genau rechtwinkelig unter dem Dorn sitzt und ob kein Spalt zwischen Dorn und Schaft zu sehen ist (Abbildung 2).

**Wenn das Band richtig unter dem Dorn montiert ist, brauchen Sie nichts zu unternehmen.**



Abbildung 1



Abbildung 2

Eine fehlerhafte Montage ist einfach zu beheben, dabei gehen Sie folgendermaßen vor:  
Zuerst lockern Sie beide Schrauben des Steigdorns geringfügig 1/4 bis 1/2 Umdrehung. Benutzen Sie einen Torx-Schlüssel mit der Größe 45. Positionieren Sie das 25 mm Band so unter dem Steigdorn, dass es einen rechten Winkel zum Steigdorn bildet. Anschließend werden die Schrauben in der Reihenfolge oben-unten wieder angezogen. Achten Sie darauf, dass sich das 25 mm Band richtig in die Aussparung des Dornes legt. Achten Sie auch darauf, dass das untere Band nicht unter dem Dorn und das innere Band nicht unter den Senkkopf der unteren Schraube eingeklemmt ist. Wenn vorhanden, benutzen Sie zur Endmontage einen Drehmomentschlüssel mit der Einstellung von 30 Nm.



Abbildung 1

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. Wir wünschen Ihnen weiterhin ein sicheres Steigen und Arbeiten,

Ulrich Distel, Martin Burkhard